



損傷図(2)

防護柵損傷図 S=1/25

上流側損傷図

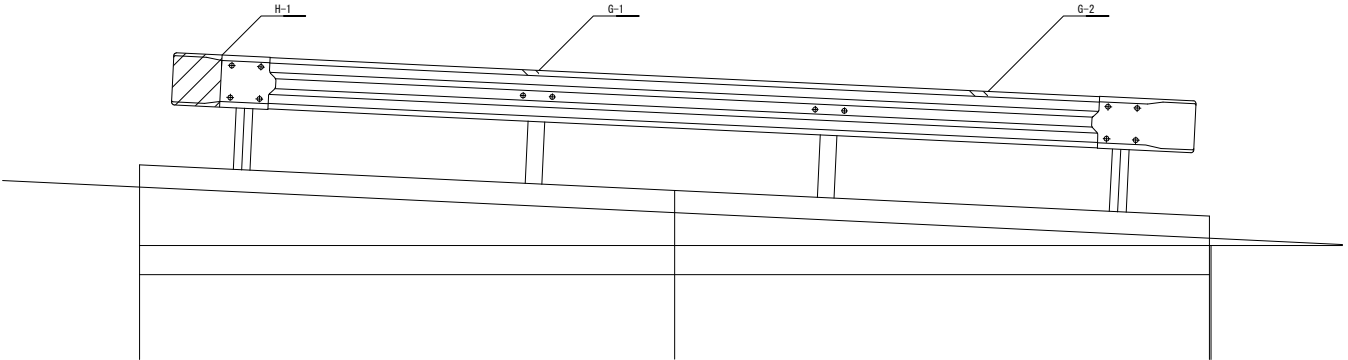

下流側損傷図

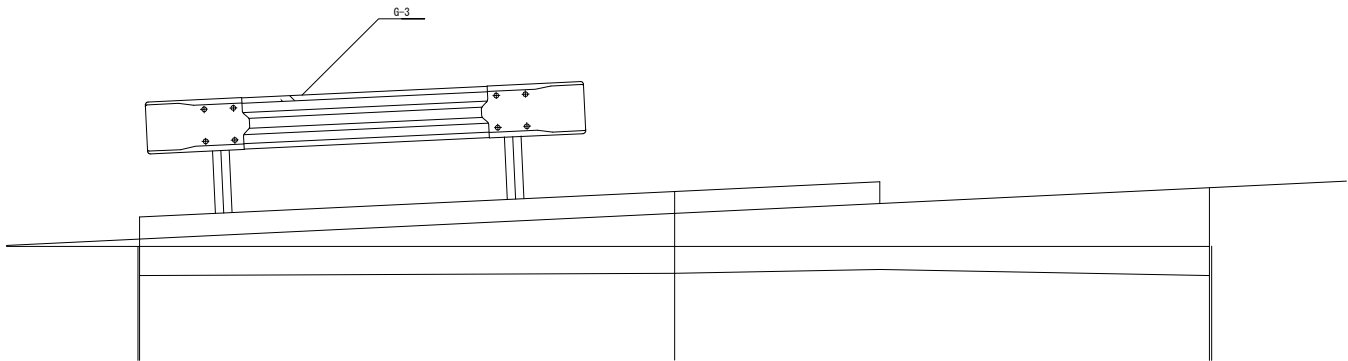

損傷の凡例	
損傷の種類	表 示
ひびわれ	
漏水・遊離石灰	
剝離・鉄筋露出	
剝離	
漏水・滞水	
う き	
腐食・防食機能の劣化	
変形・欠損	
洗堀	
その他	

防護柵（腐食・防食機能の劣化）

番号	損傷の種類	損傷範囲		面積 (㎡)
		W(mm)	L(mm)	
G-1	腐食・防食機能の劣化	40	150	
G-2	腐食・防食機能の劣化	40	150	
G-3	腐食・防食機能の劣化	40	150	

防護柵（変形・欠損）

番号	損傷の種類	損傷範囲		面積 (㎡)
		W(mm)	L(mm)	
H-1	変形・欠損	360	330	

越 知 町			
施工年度	令和7年度	工事番号	令7老対 第2号
工 事 名	町道堂ノ岡2号線堂ノ川橋修繕工事		
図面名称	損傷図(2)		
図面番号	14 / 15	縮 尺	図 示
路 線 名	町道堂ノ岡2号線		
工事場所	高知県 高岡郡越知町 横高南(堂岡)		